



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Sicherheitsmitteilung 020301

Datum: 04. März 2002

Hersteller: Paratec

Herstellerbulletin: Herstelleruntersuchung nach Reserveöffnung bei harter Hauptschirmöffnung durch Paratec

Betrifft: Verlauf des Linker Kabelschlauch für Trennkabel

Betroffene Systeme: Next Tandemsysteme

Problem: Bei manchen Next Tandemsystemen ist der Kabelschlauch für den Reservegriff so kurz, dass der Kabelschlauch für das Trenngriffkabel unter dem Ripcordkabel geführt werden kann.

Falsche Verlegung:



Dies kann dazu führen, dass bei einer harten Öffnung, am Reservekabel gezogen wird und die Reserve öffnet.



ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB

SEKTION FAA Blattgasse 6, A-1030 WIEN

Resultat:



Maßnahmen: Vor dem nächsten Sprung muss der richtige Verlauf vom Kabelschlauch für Trennkabel kontrolliert werden und gegebenenfalls richtig verlegt werden.

Richtige Verlegung:



Status: Verpflichtend

Wirksamkeitsdatum: Vor dem Nächsten Sprung

Bemerkung: Dieses Problem trat bei einem Tandemsprung in Österreich auf. Eine Kopie von diesem Bulletin muß zum Manual dazugelegt werden.