

Frontcontainer VOYAGER

Bei gewissen Zugwinkeln kann es bei der Auslösung des Rettungssystems aus dem Frontcontainer Voyager zu einem erhöhten Kraftbedarf kommen. Dies kann zu einer Behinderung bei der Auslösung des Rettungssystems führen.

Die Firma Woody Valley Model snc (OHG) erlässt deshalb in Abstimmung mit dem DHV vorsorglich folgende Sicherheitsmitteilung:

Das Problem des erhöhten Kraftaufwandes muss durch ein Abdecken oder Entfernen des Klettverschlusses an den beiden äußeren Rändern des Auslösegriffes verhindert werden. Dazu werden z.B. zwei 35 mm lange Klettstücke auf den Enden des Griffsteges fixiert und dadurch der Klett in diesem Bereich abgedeckt (siehe Bild 1).

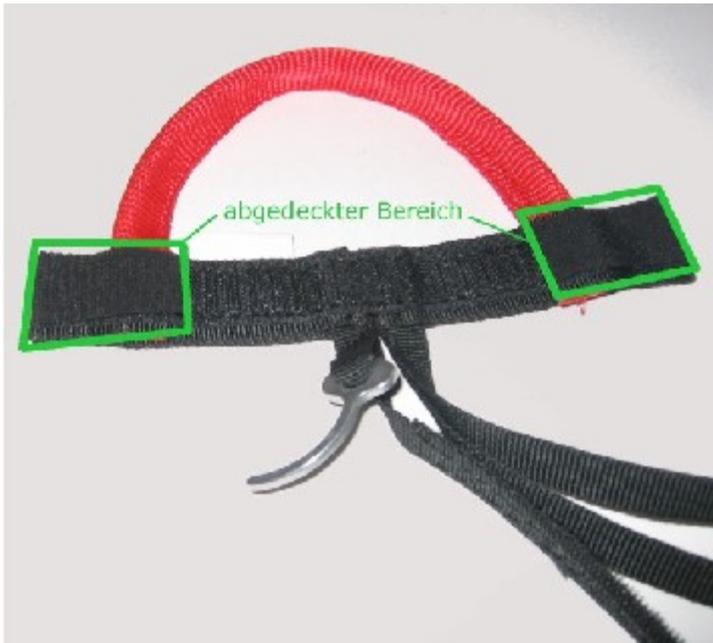


Bild 1: Abgedeckter Klett am Voyager Frontcontainer Rettungsgerätegriff

Die zum Abdecken nötigen Klettstücke können bei Woody Valley, Turnpoint oder dem Fachhändler bezogen werden.

Die Umrüstung muss vor dem nächsten Flug stattfinden.

Gardolo, 02.04.2009

Simone Caldana
WOODY VALLEY
Loc. Spini di Gardolo 96
38014 Gardolo (TN) Italy
www.woodyvalley.com
info@woodyvalley.com
fax++39 0461 950819
tel++39 0461 950811

Turnpoint fastline GmbH
Edlinger Str. 68
D-83071 Stephanskirchen/Baierbach
www.turnpoint.de
info@turnpoint.de
Telefon: 08036 / 908 82 61
Fax: 08036 / 908 82 60