


Bei den Leinenschlössern der Fa. King Snap, die zum Teil beim UP Ascent 2 und Kantega XC verwendet wurden, kann es zu Problemen kommen. Durch erhöhten Kraftaufwand beim Zudrehen des Leinenschlosses ist es möglich die Gewindemutter nach oben hin zu überdrehen, wodurch die unteren Gewindegänge freiliegen. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass das untere Gewinde nicht mehr greift und der Schäkkel unter Last aufgebogen wird.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen alle Leinenschäkkel (Delta- und O-Schekel) der Fa. King Snap, die in den Modellen UP Ascent 2 und Kantega XC verwendet wurden, gegen Schäkkel der Fa. Maillon Rapide zu tauschen.

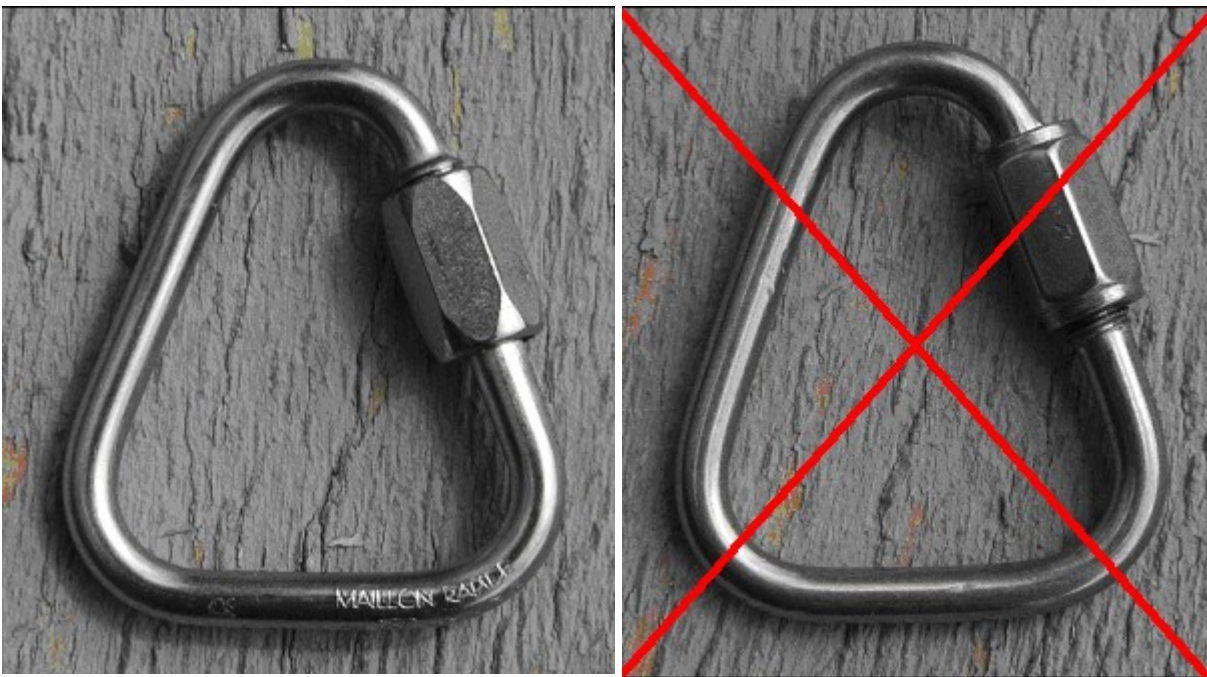

Maillon

- Einfach zu erkennen an der Prägung

Rapide King

- ohne Prägung
- gut zu sehen das überdrehte Gewinde

Snap

Prägung

Wir bitten alle Piloten der betroffenen Geräte vor dem nächsten Flug zu überprüfen, ob ihr Schirm mit King Snap (ohne Prägung) oder Maillon Rapide (mit Prägung) Schraubschäkeln ausgerüstet ist. Sollten Schäkkel ohne Prägung verbaut sein, müssen diese getauscht werden. UP International bietet allen betroffenen Piloten den kostenlosen Austausch der Leinenschlösser an.

Garmisch-Partenkirchen, 28.05.2009

Martin Fischer

Technischer Betriebsleiter

UP International GmbH, Kreuzeckbahnstr. 7, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: +49 (0) 8821 / 73099-0,

E-Mail: info@up-paragliders.com,

Internet: www.up-paragliders.com