

SICHERHEITSMITTEILUNG

Rettungsgerät für Gleitschirm INCASE 2.0 S 100

Bei einem Incase 2.0 S 100 fehlte am Innencontainer eine Naht und dadurch kam es zum Ausreißen der Schlaufe, an welcher der Auslösegriff befestigt ist. Auch die zweite Schlaufe war ohne die notwendige Kastennaht (Bild 1) ausgeführt und ließ sich unter geringer Belastung ausreißen.



Bild 1

Betroffen sein können die Incase 2.0 S 100 mit dem Herstellungsdatum von 2007 und den Seriennummern von 08560 bis 08659 fortlaufend. Die betroffenen Seriennummern sind im Einzelnen auf www.turnpoint.de aufgelistet.

Der Nähbetrieb versichert, dass es sich um einen Einzelfall handelt, trotzdem werden alle Halter einer Incase 2.0 S 100 mit den betroffenen Seriennummern aufgefordert vor dem nächsten Flug zu kontrollieren ob die Schlaufen am Innencontainer korrekt vernäht (Bild 2) sind.



Bild 2

Falls ein Container mit falschem Nahtbild gefunden wird, so darf dieser nicht weiter verwendet werden. Er wird durch die Firma Turnpoint kostenlos ersetzt.

Stephanskirchen, 23.06.2009

turnpoint fastline GmbH
Geschäftsführerin, Ilona Albrecht
Edlinger strasse 68, D-83071 Stephanskirchen
Fon: +49 (0) 8036 90 88 261
www.turnpoint.de, info@turnpoint.de