


SICHERHEITSMITTEILUNG

Gurtzeug für Gleitschirm Bix

Bei einer Auslöseprobe des Rettungsgerätes aus dem Außencontainer kam es zu einer Fehlfunktion. Das Rettungsgerät ließ sich nicht aus dem Außencontainer auslösen. Die Untersuchung ergab, dass das "Auge" des Splints (im Bild eingekreist) sich an der Öffnung des Stoffteils = Abdeckung der Verbindung Griff-Innencontainer (im Bild Nr. 2) verklemmt hat, bevor der Splint ganz aus dem Verschluss-Loop (im Bild Nr. 4) herausgezogen war; die Öffnung des Außencontainers war blockiert. Nach Angaben des Hersteller ist die Ursache ein Fehler bei der Vernähung des Gurtzeugs in der Produktion.

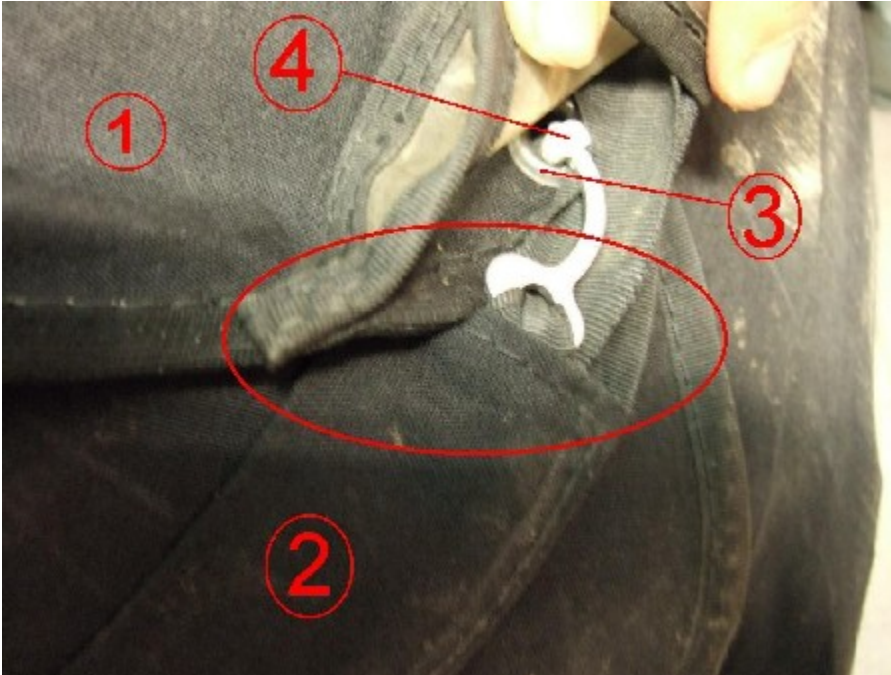

Da nicht auszuschließen ist, dass mehrere Gurtzeuge des Typs Bix von dem Nähfehler betroffen sind, erlässt der Hersteller, Fa. Woody Valley, in Übereinstimmung mit dem DHV folgende Sicherheitsmitteilung:

Alle Halter des betroffenen Gurtzeugs werden aufgefordert, eine Probeauslösung des Rettungsgerätes durchzuführen, ggf. unter fachkundiger Anleitung in einer Flugschule. Bei nicht ordnungsgemäßer Funktion sollte der Halter Kontakt mit einem Händler von Woody Valley aufnehmen oder sich direkt an den Importeur oder Hersteller wenden. Die Überprüfung ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Trento, 15.06.2010

Simone Caldana
WOODY VALLEY
via Vienna 92, loc. Spini, settore D
38121 Trento - ITALY
www.woodyvalley.com, info@woodyvalley.com
tel+ +39 0461 950811
fax+ +39 0461 950819

Turnpoint fastline GmbH
Edlinger Str. 68
D-83071 Stephanskirchen/Baierbach
www.turnpoint.de, info@turnpoint.de
Telefon: 08036 / 908 82 61
Fax: 08036 / 908 82 60