

## SICHERHEITSMITTEILUNG

Gleitschirm Skywalk Cayenne 3 S DHV GS-01-1831-09, Skywalk Cayenne 3 M DHV GS-01-1832-09, Skywalk Cayenne 3 L DHV GS-01-1836-09, Skywalk Cayenne 3 XL DHV GS-01-1847-09, Skywalk Cayenne 3 XS DHV GS-01-1848-09, Skywalk Chili2 M DHV GS-01-1874-10, Skywalk Chili2 S DHV GS-01-1875-10, Skywalk Chili2 L DHV GS-01-1897-10, Skywalk Chili2 XS DHV GS-01-1898-10, Skywalk Chili2 XL DHV GS-01-1905-10, Joint 2 DHV GS-01-1913-10

skywalk hat im Rahmen regelmäßiger Qualitätskontrollen festgestellt, dass es unter extremen Umweltbedingungen (sehr hohen Temperaturen) bei Schirmen der unten aufgeführten Seriennummern vereinzelt zum Durchdringen von Klebstoff an den aufgetragenen selbstklebenden Verstärkungstreifen kommen kann

Bild: zeigt aufgeklebte Verstärkungstreifen auf einem Profil



Grund ist eine fehlerhafte Produktionscharge des Klebetuchherstellers. Im Extremfall könnte dies dazu führen, dass ein Schirm an Ober- und Untersegel zusammenklebt und dadurch in den Flugeigenschaften beeinträchtigt wäre

Betroffen könnten Geräte der Typen CHILI2, CAYENNE3 und JOINT2 mit den unten aufgeführten Seriennummern sein, skywalk erlässt daher in Übereinstimmung mit dem DHV folgende Sicherheitsmitteilung:

Geräte mit den unten aufgelisteten Seriennummern müssen vor dem nächsten Flug überprüft werden. Die Überprüfung darf ausschließlich bei skywalk (gilt für Deutschland und Österreich sowie die Schweiz) oder autorisierten Importeuren von skywalk durchgeführt werden

Zu diesem Zweck wird skywalk mit den Piloten der betroffenen Geräte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, direkt Kontakt aufnehmen, um den Rücktransport zu organisieren.

skywalk übernimmt die Transportkosten für den Hin und Rücktransport, die Kosten der Überprüfung, und selbstverständlich auch für die möglicherweise fälligen Reparaturmaßnahmen

Allgemein empfehlen wir, unabhängig von diesem Fall, Schirme niemals bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung länger im Kofferraum zu lagern denn dies kann einige Materialien dauerhaft schädigen.

skywalk bedauert die Unannehmlichkeiten die unseren Kunden durch diese Maßnahme entstehen können, garantiert jedenfalls schnellstmögliche Abwicklung.

Seriennummern (bitte nur die hinteren 5- oder 6-stelligen Nummern prüfen) der in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgelieferten, theoretisch betroffenen Geräten:

#### CHILI2

SGCH2MG-5209-51704

SGCH2LG-1410-52044

SGCH2LG-1410-52046

SGCH2SB-1610-52057

SGCH2LR-1610-52072

SGCH2MS-2110-52088

SGCH2MR-2110-52103

SGCH2MR-2110-52105

SGCH2MR-2110-52106

SGCH2LG-2110-52109

SGCH2LG-2110-52111

SGCH2MS-2510-52137

SGCH2MB-2610-52146

SGCH2LS-2710-52157

#### CAYENNE3

SGCA3MS-1510-52048

SGCA3SR-1610-52074

SGCA3SR-1610-52076

SGCA3XSD-2810-52159

SGCA3SD-2810-52162

SGCA3MD-2810-52164

#### JOINT2

SGJT2Y-3310-52120

SGJT2R-3310-52140

Manfred Kistler

Geschäftsführer skywalk GmbH&CoKG

Tel. 0 8641 694840

Fax. 0 8641 694811