

Sicherheitsmitteilung 27.10.2011

Schleppklinke Flash 1 DHV 06-0033-04

Bei einer UL-Schleppklinke des Typs Flash 1 hat sich die Stahlhülse im Innenteil der Klinke gelöst, was zu Ausklinkproblemen führte.

Die Hülse ist mit einer Presspassung und Industriekleber nach Stand der Technik eingebracht, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

Möglicherweise hat sich der Kleber unter starker Erwärmung gelöst (längere Zeit in starker Sonneneinstrahlung) und sich dadurch die Hülse gelockert.

Maßnahmen:

Vor dem nächsten UL-Schlepp ist die Stahlhülse der Flash 1 Klinke auf festen Sitz im Aluminium-Klinkenkörper zu prüfen. Falls sich die Hülse bewegen lässt, darf die Klinke nicht mehr verwendet werden und sollte umgehend zur Reparatur an den Hersteller geschickt werden. Die Reparatur erfolgt kostenfrei.

Hersteller:

Flugschule Kelheim

Mitterring 25

93309 Kelheim/Donau

Tel. 09441-4938